

Bedienungsanleitung

PAN VOLTTESTER 400

zweipoliger Spannungsprüfer



Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein PANCONTROL Gerät entschieden haben. Die Marke PANCONTROL steht seit 1986 für praktische, innovative und professionelle Messgeräte. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Gerät und sind überzeugt, dass es Ihnen viele Jahre gute Dienste leisten wird.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes zur Gänze aufmerksam durch, um sich mit der richtigen Bedienung des Gerätes vertraut zu machen und Fehlbedienungen zu verhindern. Befolgen Sie insbesondere alle Sicherheitshinweise. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Gerät, und zu gesundheitlichen Schäden führen.

Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, um später nachschlagen oder sie mit dem Gerät weitergeben zu können.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Um eine sichere Benutzung des Gerätes zu gewährleisten, befolgen Sie bitte alle Sicherheits- und Bedienungshinweise in dieser Anleitung.

- Das Gerät ist nur zur Verwendung durch qualifiziertes Personal und in Übereinstimmung mit den relevanten Bestimmungen für sicheres Arbeiten an elektrischen Anlagen vorgesehen.
- Die Anzeige des Spannungsprüfers - einschließlich ELV *) -Grenzwert - darf nicht für Messzwecke verwendet werden.
(ELV = Extra Low Voltage / Kleinspannung lt. IEC 61140/2016)
- Wenn die Sicherheit des Anwenders nicht garantiert werden kann, muss das Gerät außer Betrieb genommen und gegen Verwendung geschützt werden.
- Die Funktion des Gerätes muss VOR und NACH der Verwendung an einer zuverlässig funktionierenden Spannungsquelle überprüft werden. Bei unklaren Ergebnissen darf der Spannungsprüfer nicht mehr verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht mehr benutzt werden, wenn das Gehäuse beschädigt ist, wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen, wenn keine Funktion angezeigt wird oder wenn Sie vermuten, dass etwas nicht in Ordnung ist.
- Beim Benutzen dieses Geräts dürfen die Prüfkabel nur an den Griffen hinter dem Fingerschutz berührt werden – die Prüfspitzen nicht berühren!
- Bei der Handhabung eines Spannungsprüfers dürfen die Anzeige und die Quelle des Signaltons (falls vorhanden) nicht abgedeckt werden.
- Ein Spannungsprüfer mit relativ hoher Innenimpedanz (im Vergleich zum Referenzwert von 100 kΩ) liefert, beim Vorhandensein einer Störspannung, möglicherweise keine eindeutige Anzeige beim Fehlen der Betriebsspannung.
- Erden Sie sich niemals beim Durchführen von elektrischen Messungen. Berühren Sie keine freiliegenden Metallrohre, Armaturen usw., die ein Erdpotential besitzen könnten. Erhalten Sie die Isolierung Ihres Körpers durch trockene Kleidung, Gummischuhe, Gummimatten oder andere geprüfte Isoliermaterialien.
- Wenn der Spannungsprüfer 'keine Spannung vorhanden' anzeigt, wird dringend empfohlen, vor der Arbeit an der Anlage eine Erdungsvorrichtung zu installieren.
- Wenn die Meldung 'Spannung vorhanden' an einem Teil der Anlage erscheint, der vom Netz getrennt sein sollte, wird dringend empfohlen, die Trennstelle zu überprüfen, (Sichtprüfung) oder mit einem geeigneten Spannungsprüfer festzustellen, dass es sich um eine Störspannung handelt. Stellen Sie sicher, dass am zu prüfenden Teil keine Betriebsspannung anliegt.
- Legen Sie niemals Spannungen oder Ströme an das Messgerät an, welche die am Gerät angegebenen Maximalwerte überschreiten.
- Verwenden Sie das Gerät in keiner höheren Kategorie als zugelassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, in feuchter Umgebung oder in Umgebungen, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
- Verwenden Sie das Gerät keinesfalls in explosionsgefährdeter Umgebung.
- Lagern Sie das Gerät nicht in direkter Sonnenbestrahlung.
- Lassen Sie das Gerät niemals - ohne es zu halten - in einer Steckdose stecken, da es sonst beschädigt werden kann.
- Wenn das Gerät modifiziert oder verändert wird, ist die Betriebssicherheit nicht länger gewährleistet. Zudem erlöschen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Transportbeschädigungen und Vollständigkeit.

- Messgerät mit Handteil
- Kontakthülsen Ø 4 mm (2 Stück)
- Kunststoffhülse (2 Stück)
- Bedienungsanleitung


Erläuterungen der Symbole am Gerät

	Entspricht den relevanten EU-Richtlinien.
	Schutzisolierung: Alle spannungsführenden Teile sind doppelt isoliert
	Gefahr! Beachten Sie die Hinweise der Bedienungsanleitung!
	Achtung! Gefährliche Spannung! Gefahr von Stromschlag.
	Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
CAT III	Das Gerät ist für Messungen in der Gebäudeinstallation vorgesehen. Beispiele sind Messungen an Verteilern, Leistungsschaltern, der Verkabelung, Schaltern, Steckdosen der festen Installation, Geräten für industriellen Einsatz sowie an fest installierten Motoren.
	Gleichspannung/-strom (IEC 60417-5031)
	Wechselspannung/-strom (IEC 60417-5032)

Technische Daten

Anzeige	LED
Bereich	6, 12, 24, 50, 120, 230 und 400 V AC / DC
Frequenz AC	0 bis 60 Hz
Bereichswahl	Automatische Bereichswahl
Kategorie (Einsatzbereich)	CAT III, 400 V
Überlastschutz	400 V
Eingangsimpedanz	$\leq 25k\Omega$ Gleichspannung Wechselspannung
Schutzart	IP 64
Schutzklasse	Class II (Schutzisolierung)
Stromversorgung	durch den zu testenden Schaltkreis (Das Gerät benötigt keine Batterien!)
Messdauer	Spannung ≥ 230 V: max. 5 s Spannung ≥ 400 V: max. 3 s
Ansprechzeit	$< 0,1$ s / ≥ 3 V
Betriebsbedingungen	10° C (50° F) bis 55° C (131° F) $< 85\%$ Luftfeuchte
Seehöhe	max. 2.000 m

Bedienelemente

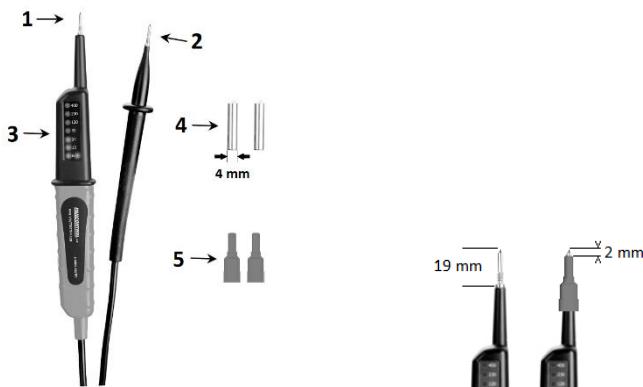


1	Prüfspitze (Messgerät)
2	Prüfspitze (Handteil)
3	Anzeige (LED's)
4	Kontakthülsen Ø 4 mm
5	Kunststoffhülse

Funktion	Bereich	Genauigkeit in % vom angezeigten Wert	
		6V	12V
Gleichspannung (V =)	24 V	-30% bis 0%	
	50 V		
	120 V		
	230 V		
	400 V		
	6V		
	12V		
Wechselspannung (V ~) 50Hz/60Hz	24 V	-30% bis 0%	
	50 V		
	120 V		
	230 V		
	400 V		
	6V		
	12V		

Bedienung

- Beachten Sie unbedingt die Allgemeinen Sicherheitshinweise!
- Verwenden Sie die beiden Kunststoffhülsen (5), um das Risiko eines Kurzschlusses während der Messung zu minimieren.
- Das Gerät schaltet automatisch ab, sobald Sie die Prüfkabel von allen Spannungs- und Signalquellen entfernen.
- Lassen Sie das Gerät niemals - ohne es zu halten - in einer Steckdose stecken, da es sonst beschädigt werden kann.



Achtung!

Stromschlaggefahr! Die Prüfspitzen sind möglicherweise nicht lang genug, um die spannungsführenden Teile innerhalb einiger 230V Steckdosen zu berühren, da diese sehr tief eingesetzt sind. Als Ergebnis kann die Ablesung 0 Volt anzeigen, obwohl tatsächlich Spannung anliegt. Vergewissern Sie sich, dass die Prüfspitzen die Metallkontakte in der Steckdose berühren, bevor Sie davon ausgehen, dass keine Spannung anliegt.

Für einen sicheren Kontakt schrauben Sie die Kontakthülsen Ø 4 mm (4) auf die Prüfspitzen.

Gleichspannungsmessung / Wechselspannungsmessung

Hinweis:

Bei der Messung von Gleichspannungen bezieht sich die Polarität der angezeigten Spannung auf die Prüfspitze des Gerätes (+ Pol). Aus technischen Gründen schaltet sich das Gerät bei Spannungen unter 3 V nicht automatisch ein.

1. Berühren Sie mit den Prüfspitzen die Messpunkte.
2. Der Messwert wird durch aufleuchtende LED's angezeigt.
Bei negativer Polarität (Minuspol am Gerät) leuchtet nur die 'minus 6 V' - LED.
Beim Anliegen von Wechselspannung leuchten beide 6 V - LEDs.

Instandhaltung

Das Gerät benötigt keine Batterien!

Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von qualifizierten Fachleuten ausgeführt werden.

Reinigung

Bei Verschmutzung reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch und etwas Haushaltsreiniger. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät dringt! Keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden!

Gewährleistung und Ersatzteile

Für dieses Gerät gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren ab Kaufdatum (lt. Kaufbeleg).

Informationen zur Reklamationsabwicklung finden Sie unter:

www.pancontrol.at/complaints



Bei Bedarf an Ersatzteilen sowie bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an:

KRYSTUFERK.at

KRYSTUFERK GmbH & Co KG

📍 A-1230 Wien, Pfarrgasse 79

📞 +43 1 616 40 10 - 0

➤ office@krystufek.at

🌐 www.krystufek.at 🌐 www.pancontrol.at



Änderungen in Folge der technischen Entwicklung,

sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Wien, 07 - 2024

Wir bemühen uns, auch bei den Bedienungsanleitungen die Qualität zu liefern, die Sie zu Recht von uns erwarten. Wenn Sie uns unterstützen möchten, unsere Übersetzungen zu verbessern, machen Sie uns bitte auf Fehler aufmerksam. Schreiben Sie uns gerne an: office@krystufek.at

© Dipl. Ing Ernst KRYSTUFERK
GmbH & Co KG 1230 Wien